

Fehlercode 1317

Kombiinstrument

Diagnosebedingungen

- Zündung ein
- Steuergerät Quersperre interne Funktionsprüfung

Mögliche Fehlerursache

- ♦ »bitte Fehlerspeicher auslesen«, Signal vom Kombiinstrument stimmt mit dem einzugehende Signal nicht überein
- ♦ »kein Signal/ Kommunikation«, Signal vom Kombiinstrument nicht auf den CAN-Antrieb vorhanden

Betroffene Pin

Stecker Steuergerät Quersperre:

- ♦ Pin 11 »CAN-Antrieb (low)«
- ♦ Pin 42 »CAN-Antrieb (high)«

Diagnose/Fehlersuche



Hinweis!

Wenn das eingehende Signal/ Botschaft über den CAN-Antrieb bei mehreren Steuergeräten ausbleibt, dann muss der CAN-Antrieb auf Unterbrechung bzw. Kurzschluss geprüft werden. Siehe hierzu »Prüfanleitung/ CAN-Datenbus«.

Arbeitsanweisung		Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
1	Kombiinstrument Fehlerspeicher auslesen	Für die weitere Fehlersuche ist der Diagnoseanleitung für das Kombiinstrument (Rep.-Gr. 90) zu folgen. → Ende	
2	Prüfanleitung/CAN-Datenbus (Rep.-Gr. 9700)	→ Ende	

