

Срочная информация

Важная срочная информация

Gateway Cay

7/08

R

Отсутствие индикации или ошибочная индикация в комбинации приборов Отсутствие диагностики или ограниченная диагностика блоков управления

Тип автомобиля: **Cayenne / Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne Turbo**

Модельный год: **2008 - 2009**
Турция: 2007 - 2009

Относительно: **Блок управления Gateway** (далее „БУ Gateway“)

Причина: Проявление одной или нескольких указанных ниже неисправностей.

Комбинация приборов:

- **Ошибочная или вводящая в заблуждение индикация и предупреждения в комбинации приборов**,
например, системная неисправность / давление масла ниже нормы / предупреждение: распределение тормозных усилий / отсутствие индикации скорости / горит сигнальная лампа подушки безопасности или ABS,
- **индикация** в комбинации приборов **отсутствует**,
- **все лампы** в комбинации приборов горят одновременно.

Двигатель:

- **Вентилятор двигателя** работает в аварийном режиме.

Диагностика:

- **Отсутствие диагностики или ограниченная диагностика** при помощи тестера PIWIS (диагностика возможна только для блоков управления DFI, Tiptronic, раздаточной коробки, оборудования задней части кузова/дверей, LWR и KESSY).

Причина – выход из строя БУ Gateway.

Действия: Быстрое устранение неисправности возможно при „**Сбросе**“ БУ Gateway.

Сброс = выключить зажигание, извлечь предохранитель 40 (блок предохранителей в левой части передней панели) и снова вставить. После сброса функции БУ Gateway снова в норме, неисправность больше не проявляется, и автомобиль готов к эксплуатации.

В случае **рекламации** заменить БУ Gateway ⇒ Руководство по ремонту, 903519 – Демонтаж и монтаж блока управления Gateway. После программирования БУ Gateway стереть коды неисправностей в блоках управления. (в связи с выходом из строя БУ Gateway в некоторых блоках управления регистрируются коды неисправностей, например, „P1317 Комбинация приборов“, „1336 Gateway“).

Комбинацию приборов не заменять.

№ запчастей: **955.610.127.00** Новый / блок управления Gateway
955.610.107.02 Прежний / более не поставляется, отсутствует на складах

Литература: ⇒ Руководство по ремонту, 903519 – Демонтаж и монтаж блока управления.

Описанный выше процесс будет включен в ПО тестера PIWIS в раздел «Ведомый поиск неисправностей». Соответствующая версия ПО V22 тестера PIWIS будет доступна в октябре 2008 г.