

Werkstattaktion W309 – Keine Anzeige der Uhrzeit im 12 h Format

Fahrzeug-Typ: **Cayenne S / Cayenne Turbo**

Modelljahr: **03 (3)**

Land/Markt: USA

Betrifft: **Klimatisierung**

Anlaß: **Fehlerhafte Software in der Klimaanlage**

Hinweis: Die Klimaanlage ermöglicht keine Anzeige der Uhrzeit im 12 h Format, obwohl das Kombiinstrument von 24 h Anzeige auf 12 h Anzeige umgeschaltet wurde.

Ursache ist eine fehlerhafte Software der Klimaanlage.

Maßnahmen: Klimaanlage ersetzen und codieren.

Teile-Nr.: **955.653.103.01** Neu / Klimaanlage, ohne Standheizung (I-Nr. 9AD ohne 7VE)
955.653.105.01 Neu / Klimaanlage, mit 2. Verdampfer, ohne Standheizung (I-Nr. 9AH ohne 7VE)

Betroffene Fahrzeuge: Nur die in der Händlerbenachrichtigungsliste genannten Fahrzeuge (siehe auch IPAS KD).

Werkzeug: Zwei Schlitzschraubendreher (mittel)
Porsche System Tester 2 (PST2)

Vorgehen: Klimaanlage ausbauen und durch neue Klimaanlage mit neuerem Softwarestand ersetzen, siehe Handbuch Technik, Gruppe 8, Kapitel 87 02 19.

Hinweis: Beim Ersatz der Klimaanlage muß das neue Steuergerät-Klimaanlage mit dem Porsche System Tester (PST2) codiert werden, siehe Handbuch Technik, Gruppe 8, Kapitel 87 02 19.

Arbeitszeit: Klimaanlage aus- und eingebaut: **50 ZE**
Umfaßt: Klimaanlage codieren

Abrechnung: **Schadensnummer W309 66 000, Reparaturcode 2**

Literatur: Handbuch Technik Cayenne, Gruppe 8:
> Instandsetzung: 87 02 19 – Klimaanlage vorn aus- und einbauen