

Fehlercode 1680

Drehzahlsignal Rad vorne rechts

Diagnosebedingungen

- Zündung ein
- Steuergerät interne Funktionsprüfung
- Fahrzeuggeschwindigkeit grösser als 0 km/h

Mögliche Fehlerursache

- ♦ Signal vom Steuergerät-PSM stimmt mit dem einzugehenden Signal nicht überein (bitte Fehlerspeicher auslesen)
- ♦ Signal vom Steuergerät-PSM stimmt mit dem einzugehenden Signal nicht überein (unplausibles Signal)

Betroffene Pin

Stecker Steuergerät Tiptronic:

- ♦ Pin 34 »CAN-Antrieb (low)«
- ♦ Pin 46 »CAN-Antrieb (high)«

Diagnose/Fehlersuche G 0210



Hinweis!

Wenn das eingehende Signal über den CAN-Antrieb bei mehreren Steuergeräten ausbleibt, dann muss der CAN-Antrieb auf Unterbrechung bzw. Kurzschluss geprüft werden. Siehe hierzu »Prüfanleitung/ CAN-Datenbus«.

Arbeitsanweisung		Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
1	Steuergerät-PSM Fehlerspeicher auslesen	Für die weitere Fehlersuche ist der Diagnoseanleitung für das Steuergerät-PSM (Rep.-Gr. 45) zu folgen. → Ende	
2	Prüfanleitung/CAN-Datenbus (Rep.-Gr. 9700)	→ Ende	

