

Fehlercode 1780

Sensor Fahrzeugniveau

Diagnosebedingungen



Hinweis!

Der Fehler wird nur bei einer Fahrt, die länger als 60 s dauert, erkannt.

- Zündung ein
- Steuergerät Niveauregelung interne Funktionsprüfung

Mögliche Fehlerursache

- ♦ Mechanischer Fehler (Koppelstange verbogen oder Reifenpanne/ Notbereifung)
- ♦ Kalibrierung der Sensoren Fahrzeugniveau durchführen
⇒ Gruppe 4, Fahrwerk (Rep.-Gr. 43-2)

Betroffene Pin

-

Diagnose/Fehlersuche



Hinweis!

Wird ein Sensor Fahrzeugniveau oder das Steuergerät Niveauregelung erneuert, ist die Kalibrierung mit dem 9588 Porsche System Tester II durchzuführen.

Arbeitsanweisung			Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
1	Bereifung des Fahrzeugs prüfen:	♦ Fahrzeugbereifung auf die vorgeschriebene Reifengröße prüfen	⇒ Schritt 2	Fahrzeugbereifung instandsetzen/erneuern. → Ende
2	Mechanik der Sensoren Fahrzeugniveau prüfen:	♦ Koppelstangen der Sensoren Fahrzeugniveau auf Beschädigung prüfen ♦ Radaufhängung prüfen	⇒ Schritt 3	Mechanik instandsetzen/erneuern. → Ende
3	Steuergerät Niveauregelung neu kalibrieren ⇒ Gruppe 4, Rep.-Gr. 43-2 Steuergerät Niveauregelung kalibrieren		→ Ende	⇒ Schritt 4

Arbeitsanweisung		Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
4	Ein oder mehrere Sensoren Fahrzeugniveau erneuern.	→ Ende	⇒ Schritt 5
5	Steuergerät Niveauregelung erneuern.	→ Ende	