

Fehlercode 1276

Hydraulikpumpe



Warnung!

Gefahr von Sachschaden bei Wasseranstieg im Wasserkasten! Die Hydraulikeinheit und das Steuergerät-PSM sind im Wasserkasten eingebaut. Einem drohenden Wasseranstieg entgegenzuwirken, ist darauf zu achten, dass die Wasserablauföffnungen im Wasserkasten nicht verstopft sind. Hydraulikeinheit + Steuergerät-PSM nicht mit dem Dampfstrahlgerät reinigen!

Diagnosebedingungen

- Zündung ein
- Steuergerät-PSM interne Funktionsprüfung

Mögliche Fehlerursache

- ♦ Oxydation bzw. Beschädigung der Steckverbindung zum Steuergerät-PSM (Steckverbindung fehlerhaft)
- ♦ Hydraulikpumpe (defekt)

Betroffene Pin

Steckverbindung zwischen Steuergerät-PSM und Hydraulikeinheit.

Diagnose/Fehlersuche PSM 0101



Hinweis!

Vor dem Tausch der Hydraulikeinheit muss die Steckverbindung zwischen dem Steuergerät-PSM und der Hydraulikeinheit auf Oxydation (verursacht durch Wassereintritt) bzw. Beschädigung geprüft werden. Bei intakter Steckverbindung und bestehendem Fehler muss die Hydraulikeinheit erneuert werden. Die Hydraulikeinheit kann nur zusammen mit dem Steuergerät-PSM erneuert werden.

Arbeitsanweisung		Anzeige i. O.	wenn nicht i. O.
1	Hydraulikeinheit erneuern	Die Pumpe ist in der Hydraulikeinheit integriert und muss im Fehlerfall mit der kompletten Einheit erneuert werden. → Ende	

