

Режим Sport Plus

Причина: Дооснащение

Модельный год: с 2014

Ограничение: • Только для автомобилей без компаса/часов Sport Chrono (I-номер QR0) или с аналоговыми часами (I-номер QR3).



Примечания: Активирование опции “Режим Sport Plus” с помощью клавиши Sport Plus на центральной консоли дает следующие функции в зависимости от комплектации автомобиля:

- Спортивная настройка системы курсовой устойчивости Porsche (PSM), Porsche Active Suspension Management (PASM), система подавления кренов Porsche (PDCC), коробка передач и электронная система управления двигателем.
- Функция гоночного старта Launch Control (только в сочетании с коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK)).

При активированном режиме Sport Plus системы управления Porsche целенаправленно переключаются на более маневренное движение и динамичные ходовые качества. (Более подробная информация приведена в “Руководстве по эксплуатации автомобиля”).

Режимы Sport и Sport Plus отображаются на приборной панели. При трогании с функцией Launch Control в бортовом компьютере отображается **Launch Control активир..**

Только для автомобилей с PCM 3.1.


Комбинация секундомера (цифровая индикация на приборной панели) и Porsche Communication Management (PCM) позволяет записывать и считывать данные пройденных кругов/пройденной дистанции. Для этого необходимо запросить и ввести **код активации PCM Sportchrono MMI**.

Внимание: **Только** автомобили с аналоговыми часами (I-номер QR3).

После завершения кодировки на многофункциональном дисплее приборной панели в главном меню Автомобиль > Настройки > Дата/Время вместо **A** будет отображаться информация **B**.

A – подсвет. часов

B – время Chrono

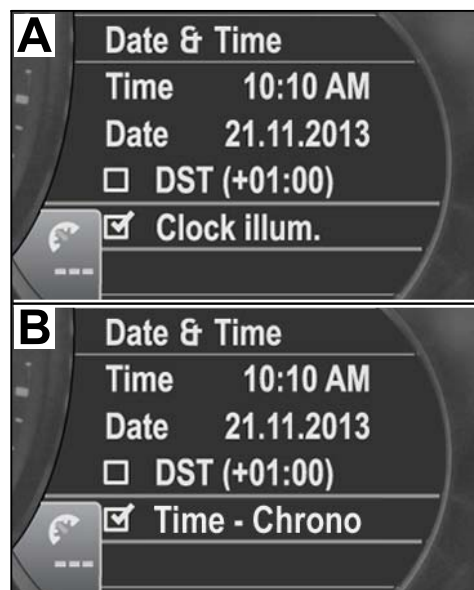

Подсветка часов работает, когда выбор “время Chrono” подтвержден (появляется галочка).

Проинформируйте, пожалуйста, клиента об изменении мультифункционального дисплея.

№ запчасти: **95B.044.900.70**

⇒ Режим Sport Plus

Дополнительно заказать в соответствии с комплектацией автомобиля.

95B.907.041.P DML Планка выключателей (I-номер 1BA¹, QR4/QR5)

95B.907.041.Q DML Планка выключателей (I-номер 1BH², QR4/QR5)

95B.907.041.R DML Планка выключателей (I-номер 1BK³, QR4/QR5)

¹ Подвеска/амортизаторы, стандарт

² Подвеска/амортизаторы, стандарт-2 (PASM)


³ Пневматическая подвеска с системой регулирования уровня и высоты кузова (PASM)

Код

Sport Chrono, при необходимости PCM Sportchrono MMI

активации:

Коды активации Вы можете запросить через приведенный в таблице процесс заказа.

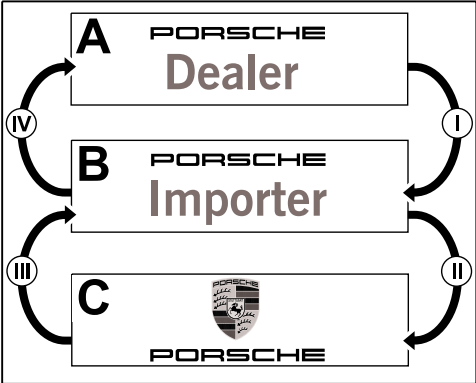I Запрос кодов активации. (Если возможно, напрямую через систему Porsche Request Management System – PRMS) Обязательно требуются следующие данные: • Номер детали комплекта дооснащения • Идентификационный номер (VIN) переоснащаемого автомобиля • Номер заказа запчастей ВНИМАНИЕ: если данные отсутствуют или неверны, компания Porsche AG НЕ сможет сгенерировать код активации!	 Рис. 4 A – Дилер Porsche B – Импортёр Porsche C – Porsche AG
II Проверка и перенаправление данных через PRMS.	
III Генерирование кода активации и обратное сообщение через PRMS.	
IV Перенаправление обратного сообщения (по возможности также через PRMS). Теперь в Porsche Partner Network = PPN, через информационную систему PIWIS, в меню “Информация об автомобиле” можно увидеть сгенерированный компанией Porsche AG код активации.	

Инструменты: **9818 - Тестер PIWIS II**

- Монтаж:
- 1 Подготовительные работы.
 - 1.1 Подключить зарядное устройство АКБ. ⇒ *Руководство по ремонту'2X00IN Подзарядка АКБ'*
 - 1.2 Снять рукоятку селектора. ⇒ *Руководство по ремонту'370419 Демонтаж и монтаж рукоятки селектора'*
 - 1.3 Снять верхнюю часть накладки центральной консоли. ⇒ *Руководство по ремонту'681919 Демонтаж и монтаж верхней части накладки центральной консоли'*
 - 2 Снять левую панель переключателей и установить новую.
 - 2.1 Снять консоль переключателей. ⇒ *Руководство по ремонту'962719 Демонтаж и монтаж консоли переключателей'*

- 2.2 Отсоединить электрический разъем
⇒ Рис. 5 -1-.

Выкрутить винты ⇒ Рис. 5
-2- и снять левую панель
переключателей ⇒ Рис. 5 -3-.

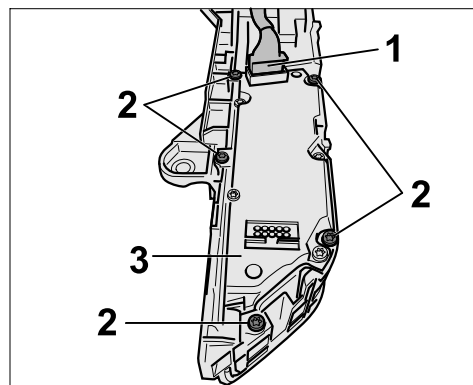


Рис. 5

- 2.3 Установить новую панель
переключателей ⇒ Рис. 6 -3- и
затянуть винты ⇒ Рис. 6 -2-.

Подсоединить электрический
разъем ⇒ Рис. 6 -1-.

- 2.4 Установить консоль
переключателей. ⇒ *Руководство
по ремонту '962719 Демонтаж и
монтаж консоли переключателей*

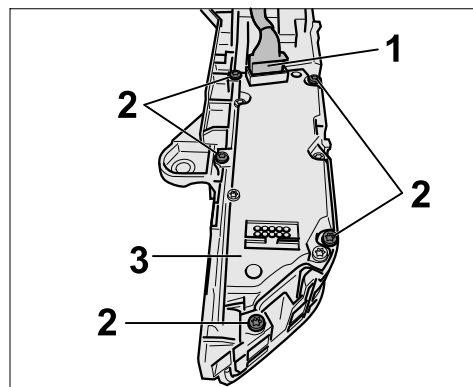


Рис. 6

- 3 Заключительные работы.

- 3.1 Установить верхнюю часть накладки
центральной консоли. ⇒ *Руководство по ремонту '681919 Демонтаж и
монтаж верхней части накладки центральной консоли'*
- 3.2 Установить рукоятку селектора. ⇒ *Руководство по ремонту '370419
Демонтаж и монтаж рукоятки селектора'*

УВЕДОМЛЕНИЕ

Падение напряжения

- Разрушение блока управления
 - Повреждения блока управления
 - Записи о неисправности в блоке управления
 - Сбой кодировки в блоке управления
 - Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования
- ⇒ Перед отсоединением блока управления выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
- ⇒ Во время процесса программирования должно быть обеспечено электропитание.
- ⇒ Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 А.



информация

Указания в **9818 - тестере PIWIS II** имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.

Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В **9818 - тестере PIWIS II** могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.



информация

Для кодировки режима Sport Plus должны быть выполнены следующие условия:

- Версия программного обеспечения 14.100 или новее
- Имеется код активации функции Sport Chrono

4 Закодировать режим Sport Plus.

4.1 Подключить **9818 - тестер PIWIS II**, включить зажигание.

4.2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.

4.3 Обслуживание данных автомобиля

4.3.1 Выбрать **Дополнительное меню** с помощью клавиши •F7 “ .
Ответить на вопрос “Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши •F11 “ .

4.3.2 Выбрать функцию **Обслуживание данных автомобиля**. Далее по клавише •F12 “ до появления в столбце группы значений **PR-номеров**.

4.3.3 В столбце “Серия” выбрать **Компас**. При касании пустой строки за компасом открывается выпадающее меню.



информация

Выбирается QR4 или QR5, открывается окно и запрашивается ввод кода активации функции Sport Chrono.

Только автомобили с аудиосистемой CDR Plus: выбрать **QR4 - пакет Sport-Chrono**. Ввести код активации и подтвердить клавишей ОК.

Продолжить с помощью клавиши •F12 “ .

Только автомобили с аудиосистемой PCM3.1 Plus: выбрать **QR5 - пакет Sport-Chrono Plus**. Ввести код разблокировки и подтвердить с помощью клавиши ОК.

Продолжить с помощью клавиши •F12 “ .

4.3.4 Появляется таблица с изменяемыми значениями.

Сохранить значения с помощью клавиши •F8 “ .

Дождаться сообщения **Создание данных автомобиля завершено....**

- 4.3.5 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши •F12 “ .
Открыть протокол с помощью клавиши •F10 “ и проверить, отображается ли комплектация автомобиля **пакет Sport-Chrono Plus - QR5** или **пакет Sport-Chrono - QR4**.
Заккрыть протокол.
- 4.4 Адаптировать кодировку.
- 4.4.1 Перейти к меню **Обзор**.
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши •F11 “ .
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши •CTRL + A “ . Затем нажать клавишу •F12 “ .
- 4.4.2 Перейти к меню **Кодировки, адаптации**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
Выбрать режим **Автоматическое кодирование**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
- 4.4.3 Дождаться появления сообщения **Кодирование завершено успешно**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
Перейти к меню **Обзор**.
- 4.5 **Только** автомобили с PCM3.1:
активировать PCM Sportchrono MMI.
- 4.5.1 Выбрать блок управления **PCM**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
- 4.5.2 Перейти в меню **Техобслуживание, ремонт**.
- 4.5.3 Выбрать функцию **Активация функций**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
- 4.5.4 Выбрать функцию **Sport Chrono**.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки **Статус**.
Выполнить с помощью клавиши •F8 “ . Дождаться появления сообщения **Активация выполнена успешно**. Затем нажать клавишу •F12 “ .
- 4.6 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей. ⇒ *Руководство по ремонту'033500 Память неисправностей самодиагностики'*
- 4.7 Отсоединить зарядное устройство АКБ. ⇒ *Руководство по ремонту'2X00IN Подзарядка АКБ'*
- 4.8 Выполнить функциональную проверку.

96273140: Активация режима Sport Plus.

Время работы: **85**
единиц времени